ST2829AX + ST1901B

Parametrierung für Trafo 12.6

Getestet werden soll:

- Alle drei Wicklungen (1P, 2S) auf Induktivität
- Gesamt-PASS, wenn alle drei innerhalb der jeweiligen Grenzwerte liegen

Vorgehensweise

Anschluß des ST1901B an das ST2829AX:

1. Scanner-Kabel



2. Testkabel



Transformator



Primärwicklung: 1-3, verbunden mit 8-10 des ST1901B

Sekundärwicklungen: 4-5-6, verbunden mit 11-12-13 des ST1901B

Parametrierung

Drücken Sie die Taste [SYSTEM], um auf die Seite <SYSTEM SETUP> zu gelangen. Falls nicht bereits eingestellt, bewegen Sie den Cursor mit Cursortasten oder Rad auf das Feld MAIN FUNC und stellen Sie dieses mittels Softkey auf TRANS SCAN.

		< SYSTEM SETUP >		
MAIN FUNC		TRANS SCAN		
ON BEEPERS		BOTH	Ē	TDANA
PASS BEEP		TWO SHORT		TRANS MEAS
FAIL BEEP		HIGH LONG		
LANGUAGE		ENGL ISH		TRANS
THEME		DEFAULT		SCAN
PASS WORD		0FF		50010
BUS MODE		R\$232C		SCAN
GP IB ADDR		8		
TALK ONLY		0FF		
BIAS SRC		INT		
BAUD RATE		9.60000k		
DATE/TIME		15-07-02 13:39:08		
Use softkeys t	0 50	elect		13:39

Bewegen Sie ggf. den Cursor auf das Feld ON BEEPERS, dort können Sie auswählen, ob die akustische Mitteilung des Terstergebnisses über das Grundgerät (HOST), das ST1901 (SCANNER) oder beide (BOTH) erfolgen soll.

< SYS1	EM SETUP >
MAIN FUNC : TRANS S	CAN
ON BEEPERS : BOTH	
PASS BEEP : TWO SHO	RT SCANNER
FAIL BEEP : HIGH LC	
LANGUAGE : ENGLISH	роти
THEME : DEFAULT	
PASS WORD : OFF	
BUS MODE : RS232C	
GPIBADDR : 8	
TALK ONLY : OFF	
BIAS SRC : INT	
BAUD RATE : 9.6000	0k
DATE/TIME : 15-07-0	2 13:39:22
Use softkeys to select	13:39

In den folgenden Feldern PASS BEEP und FAIL BEEP können die Benachrichtigungstöne eingestellt werden.

		< SYSTEM SETUP >	HIGH
MAIN FUNC		TRANS SCAN	LONG
ON BEEPERS		BOTH	штен
PASS BEEP		T₩O SHORT	SHORT
FAIL BEEP		HIGH LONG	
LANGUAGE		ENGL ISH	LO#
THEME		DEFAULT	LONG
PASS ₩ORD		OFF	ТШО
BUS MODE		R\$232C	SHORT
GP IB ADDR		8	
TALK ONLY		OFF	OFF
BIAS SRC		INT	
BAUD RATE		9.60000k	
DATE/TIME		15-07-02 13:39:52	
Use softkeys t	0 5	elect	13:39

Drücken Sie die Menütaste [SETUP], um auf die Seite <TRANSFORMER ID> zu gelangen.

< TR	ANSFORMER ID >	TRANS
TRANSFORMER ID :	12.6	
PRIMARY NUMS :	001 SET(S)	PIN
SECONDARY NUMS :	002 SET(S)	SETUP
RESCAN INTERVAL:	(x100ms)	
SCAN DISP MODE :	PASS/FAIL	TEST CONDITION
FAIL RESCAN :	TIMES	
DCR MEAS DELAY :	(x10ms)	OTAT
DCR OVER DELAY :	(x10ms)	STAT
IBIAS ON DELAY :	(x10ms)	
IGNORE NOM :	FORCE DEV	FILE MANAGE
TRIGGER DELAY :	(x10ms)	
CYLINDER CTRL :		TOOLS
Use softkeys to select		13:33

Um eine neue Konfiguration zu erstellen, betätigen Sie den Softkey TOOLS, dann CLEAR RAM, und bestätigen Sie mit YES.

	SCANNER		
AUTOTRIG DELAY:	0FF	SAVE LOG AS : CSV	ILUI
SAVE LOG MODE :	ALL	DC BIAS FACTOR: 1.0000	CLEAR
COPY PINOFFSET:	024		RAM
PASS DISP TIME:	ON		DIN
PASS DISP SIZE:	SMALL		LABEL
COMMAND EXTRIG:	OFF		
NO MINUS DEV :	OFF		HANDLER
SCAN DISP FONT:	BIG		MODE
EXT RESET FUNC:	RESET		
SCAN PAGE FROM:	0FF		
SCAN PAGE NUMS:	01		
RESCAN IF FAIL:	OFF		EXIT

Wählen Sie bei Bedarf den Softkey PIN LABEL, um auf die Seite <TRANSFORMER PIN LABEL> zugelangen. Hier können Sie die Bezeichnungen der Transformatorpins an den entsprechenden Pinpositionen eintragen, falls diese nicht "normal" numeriert sind.

Kehren Sie dann mit 2x EXIT auf die Seite <TRANSFORMER ID> zurück.

Wählen Sie mit einem Druck auf die rechte Cursortaste oder einem Schritt des Rads gegen den Uhrzeigersinn das Feld TRANSFORMATOR ID an und geben Sie mittels Zehnertastatur und Softkeys einen Namen für den Transformator ein. Drücken Sie danach die [ENTER]-Taste.

Als nächstes geben Sie die Anzahl der Primär- und Sekundärwicklungen ein, indem Sie mit den Cursortasten oder dem Einstellrad auf das entsprechende Feld wechseln und dort die Daten eingeben. In diesem Fall setzen Sie PRIMARY NUMS auf 1 und SECONDARY NUMS auf 2. Bestätigen Sie die Werte jeweils wiederum mit [ENTER] oder einem Druck auf das Rad.

Danach betätigen Sie den Softkey PIN SETUP, gefolgt von PIN TO FIXTURE, um auf die <ALLOCATE PIN TO FIXTURE>-Seite zu gelangen.

Sollte der Softkey SCANNER nicht mit 1901X belegt sein, betätigen Sie diesen und stellen auf 1901X um.

Drücken Sie das Rad und stellen Sie die Anzahl der Transformatorpins (6) ein, bestätigen Sie mit einem Druck auf den Radknopf.

Wählen Sie mit Cursortasten oder Rad die Position von Pin 1 und drücken Sie dort [1], gefolgt von [ENTER]. Die restlichen Pins werden bei Voreinstellung ALLOCATE=AUTO anhand der eingestellten

Drehrichtung DIRECTION automatisch ausgewählt.

<pre>< ALLOCATE PIN TO FXITURE > TOTAL TRANS PINS:006</pre>									D IRECT ION ANT ICLOCK				
									SCANNER <mark>1901X</mark>				
	020	019	018	017	016	015	014	013	012	011	-		ALLOCATE
								006	005	004			AUTO
								001	002	003			CLEAR TABLE
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010			FILE MANAGE
Enter	val	ue o	r se	lect									EX IT

Verlassen Sie die Seite wieder mit dem Softkey EXIT oder rufen Sie mit [SETUP] und dem Softkey PIN SETUP die Seite <TRANSFORMER PIN SET> auf.

		< TRANSFORMER PIN	SET >	SER IES DINSET
	PRI: 1	TRANSFORMER	FIXTURE	TINGET
	PHAS ING	+ -	+ -	PARALLEL
	PRI.	001 003	008 010	P INSET
	SEC. 1	004 005	011 012	
	SEC. 2	005 006	012 013	F IXTURE
				PRI:
				TEST CONDITION
En	nter value or s	elect		12:21

Geben Sie dort mittels Rad und Radtaste oder Ziffernblock und [ENTER]-Taste die Zuordnung der Transformatorpins zu den Wicklungen ein. Haben Sie mehr als eine Primärwicklung definiert, schalten Sie mit dem Softkey PRI: die Zuordnungsseiten für die verschiedenen Primärwicklungsgruppen um.

Die Pinzuordnung des ST1901 auf der rechten Seite erfolgt automatisch.

Falls Sie Pseudowicklungen definiert haben, die aus einer Serien- oder Parallelschaltung mehrerer Wicklungen bestehen, können Sie mit den Softkeys SERIES PINSET bzw. PARALLEL PINSET Unterseiten aufrufen, auf denen Sie zu jeder definierten Wicklung angeben können, welche Pins vom Prüfadapter kurzgeschlossen werden, und bei welchem Test dies geschehen soll.

Betätigen Sie nun den Softkey TEST CONDITION, um die auszuführenden Tests festzulegen.

Bewegen Sie den Cursor in die rechte Spalte, um die benötigten Tests zu aktivieren und ggf. die Reihenfolge zu ändern. In diesem Fall wird nur Lx mittels Softkey oder Rad auf ON gestellt.Verändern Sie danach die Frequenz und die Spannung. Mit dem Softkey MULTI LEVEL können Sie eine Unterseite aufrufen, auf der die Spannung/Frequenz für jede definierte Wicklung separat eingestellt werden kann. (Um diese Einstellung zurückzusetzen, geben Sie auf der TEST CONDITION-Seite im entsprechenden Feld einen neuen Wert mittels Zifferntasten ein.) Mit dem Softkey ALC können Sie die Spannungsnachregelung aktivieren, falls nötig.

FUNO			1 1050	
FUNC			V /SEU	DIAC
TURN	1.0000kHz	1.000 V	3	SETI
Lx	10.000kHz	100.OmV	√ 1	
Lk	10.000kHz	100.OmV	2	LIM
Cx	10.000kHz	100.OmV	5	SETU
Zx	10.000kHz	100.OmV	8	
ACR	10.000kHz	100.Om¥	7	SRC
DCR			4	1002
PS			6	
BAL			10	
LED			9	

Bewegen Sie den Cursor auf das Feld Lx. Mittels Softkeys können Sie nun DC BIAS, die Grenzwerte und den Innenwiderstand der Quelle einstellen.Drücken Sie LIMIT SETUP, um die Grenzwerte für Lx einzutragen. Benutzen Sie hierzu die Zifferntasten und schließen Sie mit dem Softkey, der die passende Einheit zeigt, die Eingabe ab.

PRI: 1 NOM (H) LOW (H) HIGH (H) 001 - 003 400.00µ 290.00µ 515.00µ PI 004 - 005 1.5000m 1.1200m 1.9600m PI 005 - 006 220.00µ 173.00µ 307.00µ L SI - - - - - - F - - - - - - F	LMT MODE		SETUP]	[Lx LIMIT	
001 - 003 400.00µ 290.00µ 515.00µ 004 - 005 1.5000m 1.1200m 1.9600m 005 - 006 220.00µ 173.00µ 307.00µ	MDO	HIGH (H)	LOW (H)	NOM (H)	PRI: 1
004 - 005 1.5000m 1.1200m 1.9600m 005 - 006 220.00µ 173.00µ 307.00µ L C C T F M	PRI:	515.00µ	290.00µ	400.00µ	001 - 003
005 - 006 220.00µ 173.00µ 307.00µ 	1 💫	1.9600m	1.1200m	1.5000m	004 - 005
	LIMIT Q SETUP	307.00µ	173.00µ	220.00µ	005 - 006
F	CLEAR TABLE				
	FILE MANAGE				
Enter value er coloct	EXIT			r coloct	

Das Setup ist nun abgeschlossen. Wenn Sie dieses speichern wollen, betätigen Sie den Softkey FILE MANAGE oder die [FILE]-Taste, um die Seite <FILE MANAGE> aufzurufen, wählen Sie einen Speicherplatz aus, drücken Sie den Softkey STORE und bestätigen Sie, dann geben Sie in der untersten Bildschirmzeile einen Dateinamen ein, dabei wird die eingetragene Transformator-ID vorgegeben. Ändern Sie diesen ggf. mit Zifferntasten und Softkeys und bestätigen Sie mit [ENTER].Möchten Sie stattdessen auf einen USB-Stick speichern, so wechseln Sie mit dem Softkey EXT. FILE auf diesen, wechselnen Sie ggf. mit dem Softkey SUB DIR in das vom Cursor markierte Verzeichnis bzw. kehren Sie mit PARENT DIR zurück, und betätigen Sie den Softkey STORE. Auch hier wird in der untersten Zeile der Dateiname abgefragt und mit [ENTER] bestätigt.

[TRAN	IS FILES LIST]	LOAD
E:\ PIC		
F ILE/FOLDER	TIME	
011 🖺 0702_011.GIF	15/07/02 12:54	STORE
012 🖺 12.6.TRS	15/07/02 13:19	
013		DEL
014		
015		
016		
017		
018		PARENT
019		DIR
020		
		INT. FILE
lse softkeys to select		13:20

Test

	ID :	TH-20-1										
	P IN	Lx(H)	Q	$ACR(\Omega)$	TURN_V	Zx(Ω)	$DCR(\Omega)$	Cp(F)	Lk(H)	ΡE	В	LOAD STD.
0	001-002	3.9852µ	250.45µ	880.00	100.00	99.991	2.8377	001-013	001-002	+		OFF
1	003-004	3.8808µ	243.89µ		89.683m		2.8373			+	N	
2	005-006	4.4994µ	282.81µ		89.541m		2.8371			+	N	ON
3	008-007	2.4382µ	153.24µ		87.346m		2.8369			+	ļ	
4	003-006	4.0125µ			87.490m					+		SPEED:
5	003-004	4.5425µ		99.992		99.993						FAST
												PRI
												1 🕹
												TEST FAIL
	BAL -0.619µ											CONTINUE
	PS	002-003 (004-005 00	8-009 010	-011 012-0	13						SAVE LOG
	LED	001-002	Vf=611.	77m Ir	=129.77	003-004	4 ¥f=2.	0304	Ir=117.2	20µ		OFF
	U	lse soft	keys to	select							ļ	08:48

Betätigen Sie die Taste [DISP], um auf die eigentliche Testseite zu gelangen.

Oben links wird die geladene Trafo-ID angezeigt. Sollten Sie eine andere Parametrierung laden wollen, drücken Sie die Taste [FILE] oder [.], um die Seite <FILE MANAGE> aufzurufen. Wählen Sie mit dem Cursor eine Datei aus und drücken Sie den Softkey LOAD, um diese zu laden. Drücken Sie danach wieder [DISP].

Legen Sie jetzt den Transformator in das ST1901B ein, schließen Sie die Klemmvorrichtung und betätigen Sie die rote [START]-Taste. Das Testergebnis wird mittels LED und Ton mitgeteilt.

Sollen die Testergebnisse auf den USB-Stick geloggt werden, betätigen Sie den Softkey SAVE LOG, der von OFF auf ON wechselt. Die Dateien werden im Verzeichnis \CSV auf dem Stick abgelegt.